



INSO
23001
1st Edition
2021

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران
Iranian National Standardization Organization

استاندارد ملی ایران
۲۳۰۰۱
چاپ اول
۱۴۰۰

فناوری نانو – پوشش‌ها و سطوح
 فوق‌آب‌گریز – ارزیابی عملکرد و
طبقه‌بندی براساس اندازه‌گیری زاویه
تماس به روش قطره بی‌پایه –
مشخصه‌یابی و روش‌های آزمون

Nanotechnology – Superhydrophobic surfaces and coatings – Performance assessment and classification according to contact angle measurement using sessile drop method – Characterization and test methods

ICS: 07.120

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانمایی: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۷ تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مركب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کنند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانیها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«فناوری نانو- پوشش‌ها و سطوح فوق آب‌گریز- ارزیابی عملکرد و طبقه‌بندی براساس اندازه‌گیری زاویه تماس به روش قطره بی‌پایه - مشخصه‌یابی و روش‌های آزمون»

سمت و/یا محل اشتغال:

مدیر عامل- شرکت راصد توسعه فناوری‌های پیشرفته

رئیس:

سهرابی جهرمی، ابوذر

(دکتری مهندسی مواد- فناوری نانو)

دبیر:

عضو هیئت علمی- دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و
مدیر عامل شرکت نانومهندسی سطح ژیکان

چینی، سید فرشید

(دکتری مهندسی مکانیک- فناوری نانو)

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

عضو هیئت علمی- پژوهشگاه استاندارد

احمدی، سارا

(دکتری مهندسی مواد- سرامیک)

مدیر تحقیق و توسعه- شرکت تعاونی رنگ و رزین الان

بخشنده، احسان

(دکتری مهندسی پلیمر- رنگ و پوشش)

عضو هیئت علمی- دانشگاه علم و صنعت ایران

بیت اللهی، علی

(دکتری مهندسی مواد)

دبیر- کمیته فنی متناظر فناوری نانو ۲۲۹ ISIRI/TC

پوی پوی، حسن

(کارشناسی ارشد شیمی)

مدیر عامل- شرکت نانوپاد شریف

جهانیان فر، هومن

(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

کارشناس- شرکت نانومهندسی سطح ژیکان

درخشندۀ، رژین

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

عضو هیئت علمی- پژوهشگاه رنگ

رمضانزاده، بهرام

(دکتری مهندسی پلیمر- صنایع رنگ)

نایب رئیس- کمیته فنی متناظر فناوری نانو ۲۲۹ ISIRI/TC

سیفی، مهوش

(کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)

رئیس هیئت مدیره و مدیر تحقیق و توسعه- شرکت نانوفراز سپاهان

شهرکی، مریم

(دکتری شیمی آلی)

سمت و/یا محل اشتغال:

مدیر فنی - شرکت نوین فن سنجش آویسا

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

غلامی، داود

(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

مسئول فنی و مدیر تحقیقات - شرکت آژینه ابزار پارس

فرخنده ماسوله، شبینم

(دکتری شیمی آلی)

عضو هیئت علمی - پژوهشگاه رنگ

مهردویان احدی، محمد

(دکتری مهندسی پلیمر - صنایع رنگ)

کارشناس - گروه استاندارد و ایمنی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

گلزردی، سمیرا

(کارشناسی ارشد مهندسی مواد - سرامیک)

ویراستار:

نایب رئیس - کمیته فنی متناظر فناوری نانو ۲۲۹ ISIRI/TC

سیفی، مهوش

(کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ح	پیش‌گفتار
ط	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزمی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۸	۴ مشخصه‌یابی و ارزیابی عملکرد
۸	۱-۴ کلیات
۱۰	۲-۴ آزمون ترشوندگی
۱۰	۳-۴ آزمون‌های دوام مکانیکی و چسبندگی پوشش
۱۰	۱-۳-۴ آزمون چسبندگی
۱۱	۲-۳-۴ آزمون سایش
۱۲	۳-۳-۴ آزمون ضربه نرم
۱۴	۴-۳-۴ آزمون ضربه سخت
۱۶	۴-۴ آزمون قرارگرفتن در معرض نور آزمایشگاهی
۱۶	۱-۴-۴ شرایط آزمون
۱۶	۲-۴-۴ مراحل آزمون
۱۶	۳-۴-۴ گزارش
۱۷	۵-۴ آزمون مقاومت به مایعات
۱۷	۱-۵-۴ شرایط آزمون
۱۷	۲-۵-۴ مراحل آزمون
۱۸	۳-۵-۴ گزارش
۱۸	۶-۴ آزمون سیکل دمایی
۱۸	۱-۶-۴ شرایط آزمون
۱۸	۲-۶-۴ مراحل آزمون
۱۸	۳-۶-۴ گزارش
۲۰	پیوست الف (آگاهی‌دهنده) فرم گزارش مشترک بین تمام آزمون‌ها
۲۲	پیوست ب (آگاهی‌دهنده) فرم گزارش آزمون چسب نواری
۲۲	پیوست پ (آگاهی‌دهنده) فرم گزارش آزمون کاغذ سنباده

عنوان

صفحه

۲۴	پیوست ت (آگاهی‌دهنده) فرم گزارش آزمون قطره آب
۲۵	پیوست ث (آگاهی‌دهنده) فرم گزارش آزمون ضربه شن
۲۶	پیوست ج (آگاهی‌دهنده) فرم گزارش آزمون فرابنفش
۲۷	کتاب‌نامه

پیش‌گفتار

استاندارد «فناوری نانو- پوشش‌ها و سطوح فوق‌آب‌گریز- ارزیابی عملکرد و طبقه‌بندی براساس اندازه‌گیری زاویه تماس به روش قطره بی‌پایه - مشخصه یابی و روش‌های آزمون» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده‌است، در یک‌صدمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد ملی فناوری نانو مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون‌های مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

منابع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

1- ISO 2812-1, Paints and varnishes — Determination of resistance to liquids — Immersion in liquids other than water

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۳۸۸-۱: سال ۱۳۹۷، پوشنگ‌ها و جلاها- تعیین مقاومت در برابر مایعات- قسمت ۱: غوطه‌وری در مایعاتی غیر از آب، با استفاده از استاندارد ISO 2812-1: 2017 تدوین شده‌است.

2- ISO 19403-1: 2017, Paints and varnishes-Wettability, terminology and general principles

3- ISO 19403-6: 2017, Paints and varnishes-Wettability, measurement of dynamic contact angle

مقدمه

سطح فوقآبگریز سطوحی بهشدت آبگریز هستند و بهسختی خیس می‌شوند. خاصیت فوقآبگریزی در طبیعت در مواردی قابل مشاهده است، مانند: برگ نیلوفر آبی. پدیده فوقآبگریزی با «حالت کسی-بکستر»^۱ و یا «پدیده برگ نیلوفر آبی»^۲ نیز بیان می‌شود.

سطح فوقآبگریز کاربردهای روزافروनی در صنایع مختلف دارند. بعضی از خواص ویژه سطوح فوقآبگریز عبارتند از: خاصیت خودتمیزشوندگی، مقاومت در برابر خوردگی، بخگریزی^۳، ضدغبار بودن، ضدباکتری بودن، کم اصطکاک بودن و سازگار بودن با بدن. بازار تقریبی پوشش‌های فوقآبگریز در سال ۲۰۲۰ حدود ۱,۸ میلیارد دلار بوده است.^۴ برای ساخت سطوح فوقآبگریز روش‌های متنوعی توسعه داده شده‌است، مانند: رسوب‌دهی بخار شیمیایی^۵، لایه‌نشانی چرخشی^۶، کندوپاش^۷، رسوب‌دهی پلاسمای^۸، حکاکی شیمیایی^۹، سل‌ژل^{۱۰}، فوتولیتوگرافی^{۱۱}، آدایزینگ^{۱۲}، اکسیداسیون پلاسمای الکتروولیتی^{۱۳}. سطوح فوقآبگریز به‌دلیل خاصیت‌های مذکور در صنایع مختلف کاربرد فراوانی دارند. سطوح فوقآبگریز مورد استفاده در صنعت، در معرض شرایط کاری مختلفی قرار می‌گیرند و خواص سطوح فوقآبگریز به تدریج تغییر کرده و یا از بین می‌رود. این شرایط کاری عبارتند از: سایش مکانیکی، قرارگرفتن در معرض نور خورشید، قرارگرفتن در محیط شیمیایی خورنده و سیکل دمایی. بنابراین دوام سطوح فوقآبگریز هنگامی که در برابر این شرایط قرار می‌گیرند باید بررسی شود.

برای سنجش کمی آبگریزی، از آزمون زاویه تماس استفاده می‌شود. طبق تعریف علمی، زاویه تماس استاتیکی سطوح فوقآبگریز بالای ۱۵۰ درجه و زاویه تماس پسماند آنها کمتر از ۱۰ درجه است. برای دستیابی به زاویه تماس بزرگتر از ۱۵۰ درجه، علاوه‌بر انرژی سطحی کم، زبری سطح نیز لازم است. همچنین برای داشتن زاویه تماس پسماند کمتر از ۱۰ درجه، زبری‌ها باید در ابعاد نانو باشند تا آب به درون زبری‌ها نفوذ نکند. لازم به ذکر است در صورت نفوذ آب به درون زبری‌ها، علیرغم اینکه زاویه تماس ممکن است زیاد باشد ولی زاویه تماس پسماند دیگر کوچکتر از ۱۰ درجه نخواهد بود. سطوح با زاویه تماس بالای ۱۵۰ درجه

1- Cassie-Baxter

2- Lotus effect

3- Icephobicity

4- <https://www.bccresearch.com/market-research/advanced-materials/hydrophobic-superhydrophobic-coatings-tech-markets-report.html>

5- Chemical vapor deposition

6- Spin coating

7- Sputtering

8- Plasma vapor deposition

9- Chemical etching

10- Sol-gel

11- Photolithography

12- Anodizing

13- Plasma electrolyte oxidation

استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۰۰۱ (چاپ اول): سال ۱۴۰۰

و زاویه تماس پسماند بالا، سطوح شبه فوق آب گریز نامیده می‌شوند (بیان‌های دیگر شبه فوق آب گریزی: «اثر گلبرگ رز»^۱ و «حالت ونzel»^۲ است).

متاسفانه علیرغم بازار بزرگ و روزافزون سطوح فوق آب گریز، تاکنون استاندارد ملی و بین‌المللی برای ارزیابی عملکرد سطوح فوق آب گریز هنگامی که در معرض شرایط محیطی مختلف قرار می‌گیرند، وجود ندارد. این استاندارد برای رسیدن به هدف فوق تدوین شده‌است و زبان مشترکی بین خریدار و فروشنده ایجاد می‌کند.

1- Rose petal effect
2- Wenzel

فناوری نانو- پوشش‌ها و سطوح فوق آب‌گریز- ارزیابی عملکرد و طبقه‌بندی براساس اندازه‌گیری زاویه تماس به روش قطره بی‌پایه - مشخصه‌یابی و روش‌های آزمون

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‌های آزمون برای ارزیابی عملکرد سطوح و پوشش‌های فوق آب‌گریز است. هنگامی که این سطوح در معرض شرایط محیطی مختلف مانند: تنش برشی و نرمال، سایش، ضربه نرم (مانند آب)، ضربه سخت (مانند شن)، نور خورشید، مایعات (اسید، باز، مواد یونی) و سیکل دمایی قرار می‌گیرند، ممکن است خواص فوق آب‌گریز خود را تا حدی و یا به طور کامل از دست بدهند. معیار ارزیابی عملکرد خواص فوق آب‌گریزی براساس اندازه‌گیری زوایای تماس پیشروع، پسروی و محاسبه زاویه تماس پسماند قبل و بعد از قرارگرفتن سطح در معرض شرایط ذکر شده در بالا است. انتخاب نوع آزمون به کاربرد سطح یا پوشش فوق آب‌گریز و توافق طرفین ذی‌نفع بستگی دارد.

در این استاندارد اشاره‌ای به مسائل ایمنی نشده و لازم است تا کاربر خود مسائل ایمنی را مدنظر قرار دهد.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابط وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

2-1 ISO 7784-3, Paints and varnishes— Determination of resistance to abrasion— Method with abrasive-paper covered wheel and linearly reciprocating test panel

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۳۷۳-۳: سال ۱۳۹۵، پوشنگ‌ها و جلاها- اندازه گیری مقاومت به سایش — قسمت: ۳: روش چرخ‌های پوشیده شده با کاغذ سنباده و آزمونه با حرکت رفت و برگشتی خطی، با استفاده از استاندارد ISO 7784-3: 2016 تدوین شده است.

2-2 ISO 9211-4: 2012, Optics and photonics— Optical coatings— Specific test methods

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۸۱۲-۴: سال ۱۳۹۳، اپتیک و فوتونیک — اندودهای اپتیکی — قسمت ۴: روش‌های آزمون ویژه، با استفاده از استاندارد ISO 9211-4: 2010 تدوین شده است.

2-3 ISO 16474-1, Paints and varnishes— Methods of exposure to laboratory light sources— General guidance

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۲۴۷-۱: سال ۱۳۹۳، پوشنگها و جلاها — روش‌های نوردهی با منابع نوری آزمایشگاهی — قسمت ۱: راهنمای کلی، با استفاده از استاندارد ISO 16474-1: 2013 تدوین شده است.

2-4 ISO 16474-2, Paints and varnishes— Methods of exposure to laboratory light sources— Xenon-arc lamps

2-5 ISO 16474-3, Paints and varnishes— Methods of exposure to laboratory light sources— Fluorescent UV lamps

2-6 ISO/TR 21555, Paints and varnishes— Overview of test methods on hardness and wear resistance of coatings

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌رود.^۱

۱-۳

سایش

abrasion

فرایند کندن یا تغییر شکل دادن یک سطح با اصطکاک، در اثر مالش است.

[منبع: زیربند 3.6. استاندارد 2019: ISO/TR 21555]


۲-۳

زاویه تماس پیشروی

advancing contact angle

زاویه تماسی است که از حرکت رو به جلوی مایع روی سطح جامد به دست آید. برای توضیح بیشتر به شکل ۱-ب مراجعه شود.

۱- اصطلاحات و تعاریف به کاررفته در این استاندارد در وبگاه‌های www.electropedia.org و www.iso.org/obp قابل دسترس است.

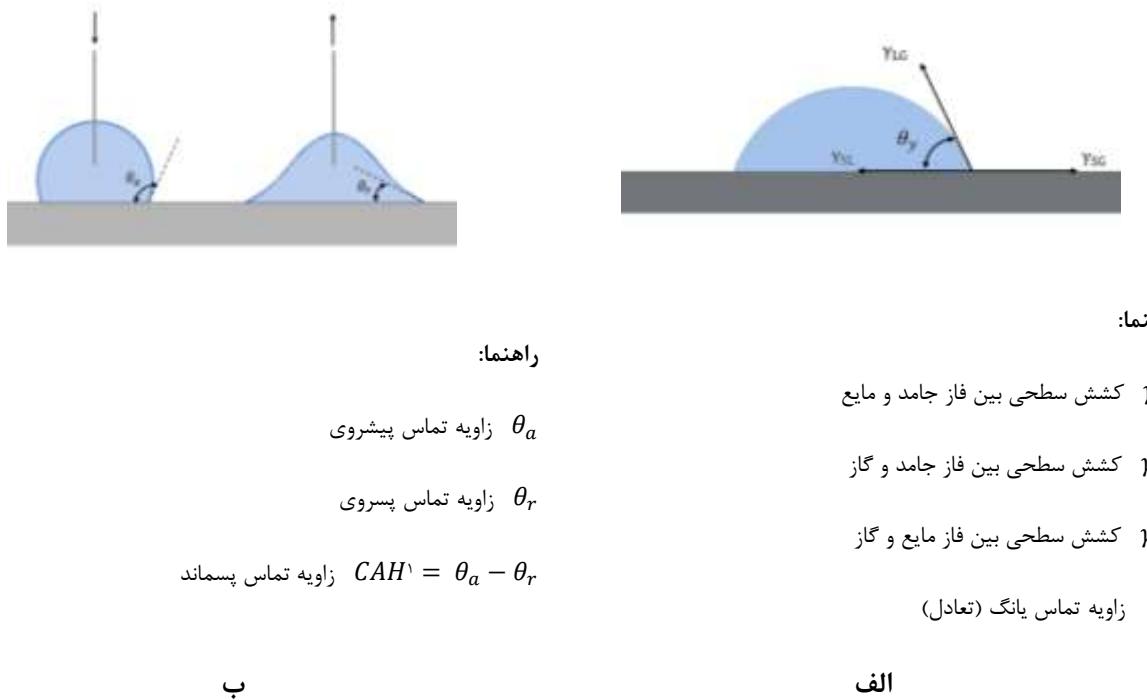

شکل ۱- (الف) زاویه تماس یانگ و (ب) زوایای تماس پیشروی و پسروی

۳-۳

زاویه تماس

contact angle

زاویه بین خط مماس بر قطره و سطح جامد در نقطه سه‌گانه (جامد-مایع-گاز) است که از داخل مایع اندازه‌گیری می‌شود. این زاویه خاصیت آبدوسی و آبگریزی سطح را کمی می‌کند. زوایای تماس کم، بیانگر تمایل سطح به جذب آب و زوایای تماس بالا، نشان‌دهنده تمایل کم سطح به جذب آب است. برای توضیح بیشتر به شکل ۱-الف مراجعه شود.

[منبع: زیربند ۳.۱.۹، استاندارد ISO 19403-1: 2017]

زاویه تماس پسماند

contact angle hysteresis

تفاضل زاویه تماس پیشروی و پسروی است که به صورت کیفی نیروی لازم برای جدا کردن قطره از سطح را نشان می دهد.

[منبع: زیربند 3.4، استاندارد ISO 19403-6: 2017]

همگنی شیمیایی

chemical homogeneity

ساختار همگن شیمیایی، سطحی است که مورد آزمون قرار می گیرد. این تعریف صرفاً کیفی است. در مورد مبحث زاویه تماس، اگر زاویه تماس در نقاط مختلف سطح تغییر معناداری نداشته باشد، یک سطح از نظر شیمیایی نسبتاً همگن است.

[منبع: زیربند 3.1.1، استاندارد ISO 19403-1: 2017]

حرکت رفت و برگشت

double stroke

یک سیکل کامل حرکتی (رفت و برگشتی) چرخ ساینده است.

[منبع: زیربند 3.2، استاندارد ISO 7784-3: 2013]

زاویه تماس پویا

dynamic contact angle

زاویه تماسی است که هنگام پیشروی و یا پسروی خط سه گانه اندازه گیری می شود. پسروی و پیشروی خط سه گانه با تغییر حجم قطره مورد آزمون یا غلتاندن قطره روی یک سطح شبکه دار به دست می آید.

استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۰۰۱ (چاپ اول): سال ۱۴۰۰

[منبع: زیربند ۳.۱ استاندارد ISO 19403-6:2017]

۸-۳

سختی

hardness

قابلیت مقاومت فیلم خشک و یا پوشش به نفوذ و یا فرورفتگی یک جسم جامد است.

[منبع: زیربند ۳.۱ استاندارد ISO/TR 21555: 2019]

۹-۳

زاویه تماس پسروی

receding contact angle

زاویه تماس بین سطح و مایع است هنگامی که مایع از روی سطحی که قبلاً ترشده، جمع می‌شود. برای توضیح بیشتر به شکل ۱-ب مراجعه شود.

[منبع: زیربند ۳.۳ استاندارد ISO 19403-6:2017]

۱۰-۳

زاویه غلتیدن

roll-off angle

زاویه دادن تدریجی به سطح یک جسم جامد که باعث حرکت رو به پایین قطره بر روی آن سطح می‌شود.

[منبع: زیربند ۳.۱ استاندارد ISO 19403-7: 2017]

۱۱-۳

زاویه تماس ایستایی

static contact angle

زاویه تماس در حالت تعادل ایستایی (خط تماس مایع نسبت به سطح جامد برای مدت طولانی حرکتی نمی‌کند) است.

پوشش فوق آب‌گریز

superhydrophobic coating

پوششی که پس از اعمال روی سطح، زاویه تماس آب روی آن بیش از ۱۵۰ درجه و زاویه تماس پسماند آب روی آن کمتر از ۱۰ درجه باشد.

۱۳-۳

سطح فوق آب‌گریز

superhydrophobic surface

سطحی که از ماده آب‌گریز ساخته شده است و دارای زبری در ابعاد نانو است. زاویه تماس آب روی آن بیش از ۱۵۰ درجه و زاویه تماس پسماند آب روی آن کمتر از ۱۰ درجه است.

۱۴-۳

همگنی مکانی

topological homogeneity

همگنی ماکروسکوپی سطح که شامل همواری و صاف بودن سطح است. در مورد مبحث زاویه تماس، یک سطح از نظر مکانی نسبتاً همگن است اگر زاویه تماس در نقاط مختلف سطح تغییر معناداری نداشته باشد.

[منبع: زیربند 3.1.2، استاندارد ISO 19403-1: 2017]

۱۵-۳

ترشوندگی

wettability

درجه تر شدن است.

[منبع: زیربند 3.1.12، استاندارد ISO 19403-1: 2017]

سایش

wear

تغییر برگشت‌ناپذیر پوشش که به وسیله ضربه مکانیکی یک شیء متحرک ایجاد می‌شود.

[منبع: زیربند ۳.۲، استاندارد ISO/TR 21555: 2019]

۱۷-۳

مقاومت در برابر ضربه نرم

soft impact resistance

مقاومت پوشش نسبت به ضربه حاصل از برخورد ذرات نرم (ذره با قابلیت تغییر شکل) است. باید توجه شود که ذرات نرم ذراتی هستند که به خاطر تغییر شکل، تمام انرژی خود را به سطح منتقل نمی‌کنند، همانند قطرات آب.

۱۸-۳

مقاومت در برابر ضربه سخت

hard impact resistance

مقاومت پوشش نسبت به ضربه حاصل از برخورد ذرات سخت (غیرقابل تغییر شکل) است. باید توجه شود که ذرات سخت ذرات صلبی هستند که تمام تکانه^۱ خود را به سطح منتقل می‌کنند، همانند ذرات شن.

۱۹-۳

دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس

contact angle measurement instrument

دستگاهی است که برای اندازه‌گیری زاویه تماس و ترشوندگی سطوح استفاده می‌شود.

۴ مشخصه‌یابی و ارزیابی عملکرد

۱-۴ کلیات


سطح و پوشش‌های فوق‌آب‌گریزی که در صنعت به کار می‌روند، در شرایط کاری متفاوتی قرار می‌گیرند، بنابراین عملکرد آنها باید بعد از قرار گرفتن در آن شرایط، ارزیابی شود. این ارزیابی با اندازه‌گیری زاویه تماس پیش روی، پسماند پیش و پس از قرار گرفتن در شرایط کاری انجام می‌شود. شرایط کاری این آزمون‌ها عبارتند از: آزمون دوام مکانیکی و چسبندگی پوشش (آزمون چسبندگی، آزمون سایش، آزمون ضربه نرم، آزمون ضربه سخت)، آزمون قرار گرفتن در معرض نور آزمایشگاهی، آزمون مقاومت به مایعات (اسیدی، بازی، یونی و آلی) و آزمون سیکل دمایی. بسته به نوع کاربرد و درخواست تولیدکننده و مصرف‌کننده، روش مورد توافق فروشنده و خریدار انتخاب، انجام و گزارش می‌شود.

بیشینه اندازه زاویه تماس بر روی یک سطح صاف حدود ۱۲۰ درجه است (بر روی سطح پلی‌ترافلوروواتیلن PTFE^۱). با افزایش زبری سطح، زاویه تماس ممکن است افزایش یابد و یا کمتر شود. اگر زاویه تماس اولیه بیشتر از ۹۰ درجه باشد، افزایش زبری باعث افزایش زاویه تماس می‌شود. افزایش زبری ممکن است زاویه تماس پسماند را افزایش دهد. در صورتی که آب بتواند داخل زبری‌ها نفوذ کند، زاویه تماس پسماند کاهش می‌یابد. زوایای تماس ایستایی در صورتی که درست اندازه‌گیری شوند، با زاویه تماس پیش روی برابر هستند. سطوح از نظر ترشوندگی به چهار دسته فوق‌آب‌گریز، آب‌دوست و فوق‌آب‌دوست تقسیم می‌شوند.

چسبندگی قطره به سطح، با زاویه تماس پسماند نسبت مستقیم دارد و هرچه زاویه تماس پسماند کوچکتر باشد، چسبندگی قطره به سطح کمتر است و در نتیجه نیروی کمتری برای جداشدن قطره از سطح نیاز است. در ضمن هرچه زاویه تماس بزرگتر باشد، به این معناست که برای یک حجم معین قطره، نیروی سطحی (مثلانیروی باد) بیشتری می‌تواند به قطره وارد شود. پس برای کاربردهایی که هیچگونه نیروی سطحی و باد به قطره وارد نمی‌شود (مناطقی که بادخیز نیستند) صرفاً زاویه تماس پسماند کم، مفید است. ولی چون در اکثر کاربردها علاوه بر نیروی حجمی (وزن)، نیروی سطحی (باد) نیز به قطره وارد می‌شود، زاویه تماس زیاد و زاویه تماس پسماند کم هر دو لازم است. جدول ۱ و شکل ۱ دسته‌بندی سطوح فوق‌آب‌گریز، آب‌گریز، آب‌دوست و فوق‌آب‌دوست را نشان می‌دهد که در این استاندارد پیشنهاد می‌شود.

دسته‌بندی محدوده فوق‌آب‌گریز از نقطه نظر مجلات علمی محدود به درجه ۱ فوق‌آب‌گریزی شکل زیر است و درجه‌های فوق‌آب‌گریز ۲ تا ۵ که در شکل زیر مشخص شده‌اند، در مجلات علمی، نه در محدوده آب‌گریز و نه در محدوده فوق‌آب‌گریز قراردارند. اهمیت این درجه‌بندی آن‌جا مشخص می‌شود که بسیاری از محصولات

تجاری در این بازه زاویه تماس قرار دارند. از آنجا که خواص و نحوه ساخت این درجات بیشتر شبیه سطوح فوق آب گریز است، در این استاندارد درجات مذکور به صورت فوق آب گریز درجه ۲ تا ۵ مشخص شده‌اند.

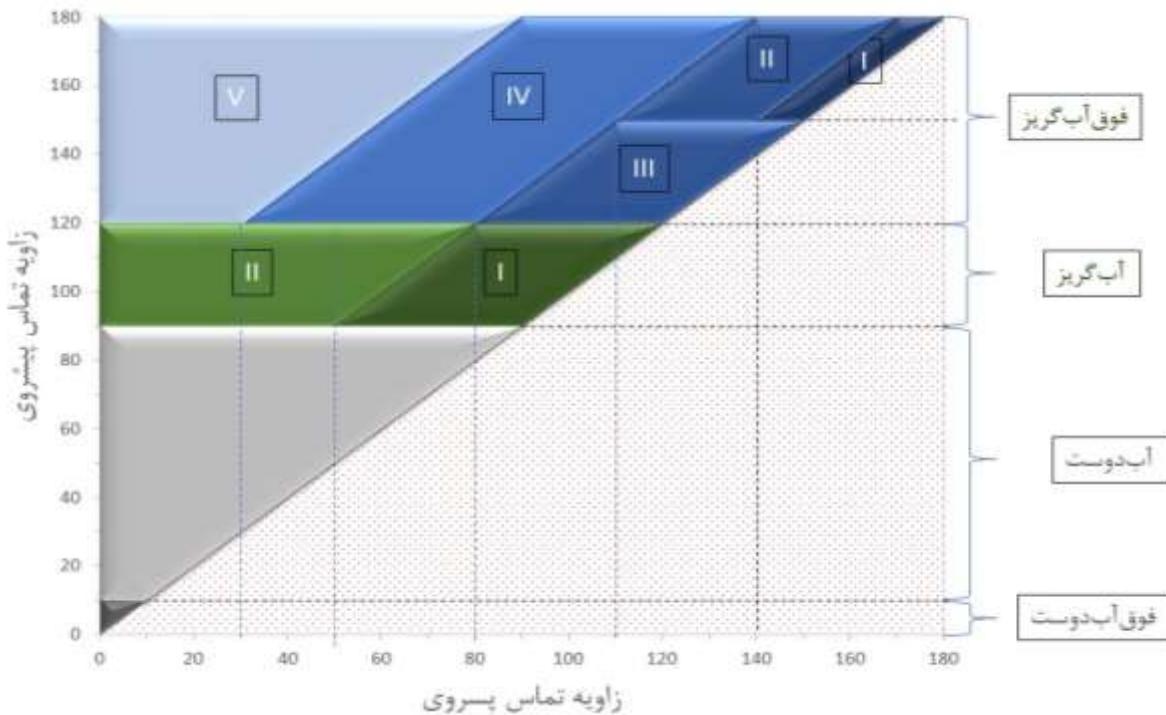

شکل ۱- درجه‌های فوق آب گریزی، آب گریزی، آب دوستی و فوق آب دوستی

جدول ۱- تعیین نوع سطح از لحاظ ترشوندگی

زاویه تماس پسماند (CAH)	زاویه تماس پسروی (θR)	زاویه تماس پیشروی (θA)	نوع سطح
$CAH < 10^\circ$	$\theta_R > 140^\circ$	$\theta_A > 150^\circ$	فوق آب گریز درجه ۱
$10^\circ < CAH < 40^\circ$	$\theta_R > 110^\circ$	$\theta_A > 150^\circ$	فوق آب گریز درجه ۲
$CAH < 40^\circ$	$\theta_R > 80^\circ$	$150^\circ > \theta_A > 120^\circ$	فوق آب گریز درجه ۳
$40^\circ < CAH < 90^\circ$	$\theta_R > 30^\circ$	$\theta_A > 120^\circ$	فوق آب گریز درجه ۴
$CAH > 90^\circ$	-	$\theta_A > 120^\circ$	فوق آب گریز درجه ۵
$CAH < 40^\circ$	$\theta_R > 50^\circ$	$120^\circ > \theta_A > 90^\circ$	آب گریز درجه ۱
$CAH > 40^\circ$	-	$120^\circ > \theta_A > 90^\circ$	آب گریز درجه ۲
-	-	$10^\circ < \theta_A < 90^\circ$	آب دوست
-	-	$\theta_A < 10^\circ$	فوق آب دوست

با توجه به توضیحات بالا، برای کاربردهایی که باد چندان جریان ندارد، فوقآبگریز درجات ۱، ۲، ۳ و آبگریز درجه ۱ به فوقآبگریز درجات ۴ و ۵ ارجحیت دارد. برای کاربردهایی که باد هم وجود دارد، فوقآبگریز درجه ۱، ۲، ۳ و ۴ توصیه می‌شود و آبگریز درجه ۱ به فوقآبگریز درجه ۵ ارجحیت دارد.

۴-۲ آزمون ترشوندگی


زوایای تماس پیشروی و پسروی مطابق استاندارد ۲۰۱۷:۶-۱۹۴۰۳ ISO اندازه گیری شوند و زاویه تماس پسماند نیز مطابق استاندارد ۲۰۱۷:۶-۱۹۴۰۳ ISO محاسبه شود.

۴-۳ آزمون‌های دوام مکانیکی و چسبندگی پوشش

سطح و پوشش‌های فوقآبگریز به کاررفته در صنعت درمعرض عوامل مخرب مکانیکی مانند سایش، خراش، باران و برخورد شن قرار می‌گیرند. این عوامل باعث تخریب احتمالی نانوساختارها و از بین رفتن خواص فوقآبگریزی می‌شود. بنابراین مشخصه‌یابی دوام مکانیکی ضروری است و از طریق آزمون‌های زیر قابل انجام است:

۴-۳-۱ آزمون چسبندگی

برای اینکه یک پوشش به خوبی به وظیفه خود عمل کند، در وهله اول باید به سطح زیرین خود خوب چسبیده باشد. مواد فوقآبگریز با تنש‌های برشی و یا نرمال می‌توانند از سطح جدا شوند. در این استاندارد آزمون چسب نواری مطابق با بند ۶، استاندارد ۲۰۱۲:۴-۹۲۱۱ ISO انجام می‌شود. به این صورت که زاویه‌های تماس پیشروی و پسروی قبل و بعد از آزمون چسب نواری اندازه گیری می‌شوند. براساس این روش، اثرات هرگونه تخریب سطحی سطح فوقآبگریز به طور غیرمستقیم نسبت به تنش نرمال مشاهده می‌شود. لازم به ذکر است اگر شرایط نمونه اجازه آزمون چسب را ندهد، آزمون‌های دیگر با توافق خریدار و فروشنده انجام خواهد شد.

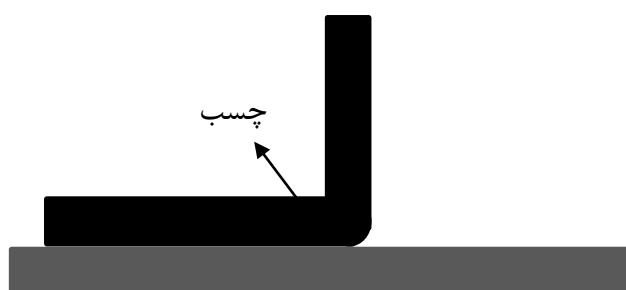

شکل ۲- طرحواره‌ای از آزمایش چسب نواری- جدایش چسب با زاویه ۹۰ درجه از سطح

۱-۳-۴ شرایط آزمون

میزان حداقل چسبندگی سطح باید مطابق با استاندارد، ۹,۸ نیوتن بر هر ۲۵ میلی‌متر باشد (عرض چسب ۱۲ میلی‌متر تا ۱۳ میلی‌متر است). پس از کندن چسب و قبل از اندازه‌گیری زاویه تماس، سطح باید مطابق پیشنهاد سازنده تمیز شود. چسب‌ها معمولاً پسماندی روی سطوح فوق‌آب‌گریز باقی نمی‌گذارند و تنها ذرات نانو و میکرو روی سطح را از بستر جدا می‌کنند. اگر احتمال باقی‌ماندن پسماند وجود داشت، از چسب دیگری استفاده کنید. دقیقت شود که چسب، مواد پوشش را در خود حل نکند و آسیب شیمیایی به سطح وارد نکند. اگر احتمال آسیب شیمیایی روی سطح وجود دارد، از چسب دیگری استفاده کنید.

۲-۱-۳-۴ مراحل آزمون

۲۵ میلی‌متر از چسب را روی سطح قرارداده و مقداری مناسب از چسب را برای نگهداری چسب با انگشتان در نظر بگیرید. چسب را روی سطح مالش داده تا حباب هوا بین سطح و چسب مشاهده نشود. چسب را با زاویه عمود بر سطح مطابق با سرعت‌های اشاره شده در جدول ۲، استاندارد ISO 9211-4: 2012 جدا کنید.

قبل و بعد از هر آزمون چسب، زوایای تماس اندازه‌گیری و گزارش شود. هیچ اثری از چسب و یا جسم خارجی در سطح نباید وجود داشته باشد. اگر قسمتی از سطح تغییر کرد زاویه تماس در سایر نقاط اندازه‌گیری شود.

۳-۱-۳-۴ گزارش

گزارش آزمون باید شامل اطلاعات زیر باشد:

الف- تمام موارد موردنیاز در گزارش طبق بند ۶ استاندارد ISO 9211-4:


ب- ارجاع به این استاندارد؛

پ- نتایج زاویه تماس مطابق زیربند ۲-۴ این استاندارد.

۲-۳-۴ آزمون سایش

آزمون سایش از مهمترین آزمون‌های دوام است که به منظور ارزیابی مقاومت سطح در برابر سایش و اصطکاک با سایر سطوح انجام می‌شود. آزمون به این صورت است که یک وزنه روی یک ساینده با ویژگی‌های سطحی مشخص و منحصر به فرد، روی نمونه حرکت کرده و نمونه تحت سایش قرار می‌گیرد. عمل سایش با فشار و سرعت، در یک جهت خطی انجام گرفته و بعد از سایش در طول مشخص، خواص سطح یعنی زاویه تماس پیشروعی، پسروی و پسماند اندازه‌گیری می‌شوند. در این استاندارد، آزمون سایش مطابق استاندارد ISO 7784-3 انجام می‌شود.

لازم به ذکر است که سطح با توجه به نوع کاربرد در معرض انواع سایش قرار می‌گیرد و متناسب با نوع سایش، براساس توافق بین طرفین ذی‌نفع، نوع سنباده تعیین می‌شود.

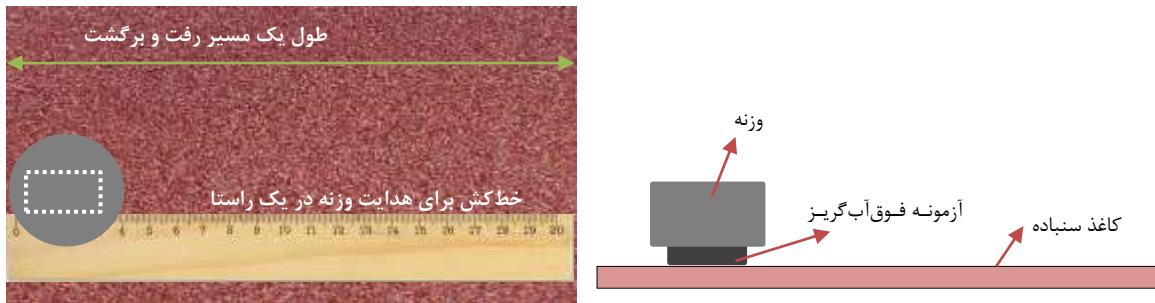

شکل ۳- طرحواره‌ای از آزمایش کاغذ سنباده

۱-۲-۳-۴ شرایط آزمون

بعد از هر سیکل، سایش قسمت جدیدی از سنباده استفاده شود. این آزمون ممکن است مواد شیمیایی، ساینده و غبار روی سطح باقی بگذارد. پس از سایش و قبل از اندازه‌گیری زاویه تماس، سطح باید مطابق توافق طرفین ذی‌نفع تمیز شود.

۲-۲-۳-۴ مراحل آزمون

پیش و پس از هر سیکل سایش، زوایای تماس را اندازه‌گیری و گزارش کنید. روی سطح نباید اثری از جسم خارجی باشد. اگر قسمتی از سطح تغییر کرد، زاویه تماس را در سایر نقاط اندازه‌گیری کنید.

۳-۲-۳-۴ گزارش

گزارش آزمون باید شامل اطلاعات زیر باشد:


- الف- تمام موارد موردنیاز در گزارش طبق بند ۶ استاندارد ISO 7784-3؛
- ب- ارجاع به این استاندارد؛
- پ- نتایج زاویه تماس مطابق زیربند ۲-۴ این استاندارد.

۳-۳-۴ آزمون ضربه نرم

در آزمون ضربه نرم، سطح موردنظر در معرض قطرات آب قرار می‌گیرد. این آزمون در واقع شبیه‌سازی برخورد قطرات باران است که اصطلاحاً به آن ضربه نرم گفته می‌شود. در این حالت خاصیت گرانروی قطرات آب باعث می‌شود تمام تکانه آب به سطح موردنظر منتقل نشود و بخشی از آن در اثر تغییر شکل قطره به

شکل حرارت دفع شود. آزمون ضربه نرم برای سطوحی که محیط کاری آنها در معرض باران قرار دارد، ضروری است.

هنگام بارش، سرعت قطرات بر اثر شتاب گرانش زیاد می‌شود. با افزایش سرعت، نیروی مقاوم از طرف هوا به قطره نیز افزایش پیدا می‌کند و در نهایت سرعت به یک سرعت حدی^۱ می‌رسد. حداکثر اندازه قطرات باران هنگام طوفان رخ می‌دهد و حدود ۴ میلی‌متر تا ۵ میلی‌متر است (قطرات بزرگتر به قطرات کوچکتر شکسته می‌شوند) [۱]. در ضمن حداکثر سرعت قطرات باران هنگام برخورد به زمین ۷ متر بر ثانیه تا ۹ متر بر ثانیه است [۱]. هنگام یک بارش شدید، میزان بارش حداکثر $2/5$ سانتی‌متر در ساعت است [۲]. آزمون شبیه‌سازی باران مطابق اطلاعات مذکور و بر اساس بدینانه‌ترین حالت، مطابق شکل ۴ انجام می‌شود. سرعت طوری تنظیم می‌شود تا بین ۷ متر بر ثانیه تا ۹ متر بر ثانیه باشد (جدول ۲).

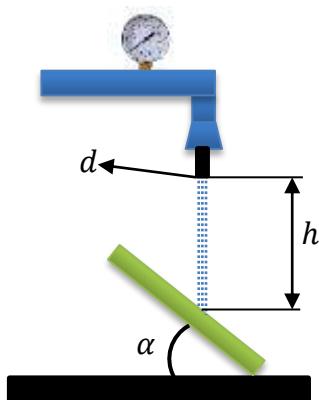

راهنمای:

فاصله نازل از آزمونه	h
قطرنازل	d
زاویه قرارگیری آزمونه	α

شکل ۴ - طرحواره‌ای از آزمایش ضربه نرم

1- Terminal velocity

جدول ۲-تبديل زمان آزمون به یک سال باران مداوم

ساعت (m/s)	زمان معادل یک سال باران (s)
۷	۳۲
۹	۲۴/۷

۱-۳-۳-۴ شرایط آزمون

توصیه می‌شود نمونه با زاویه ۴۵ درجه قرار گیرد [3]. برای هر آزمون جدید نمونه باید کاملاً خشک شود.

۲-۳-۳-۴ مراحل آزمون

قبل و بعد از هر سیکل، سطح را خشک کرده و زوایای تماس را اندازه‌گیری و گزارش کنید.

۳-۳-۳-۴ گزارش


گزارش آزمون باید شامل اطلاعات زیر باشد:

- الف- دما، فشار، جنس سطح، نوع پوشش، سرعت آب و فاصله نمونه از نازل و زاویه قرار گرفتن سطح؛
- ب- ارجاع به این استاندارد؛
- پ- نتایج زاویه تماس مطابق زیربند ۲-۴ این استاندارد.

۴-۳-۴ آزمون ضربه سخت

دوام سطح در برابر ضربه ذرات جامد، از پارامترهای مهم سطح است. این آزمون بهویژه برای سطوحی که به طور مرتب در معرض باد و طوفان شن هستند، ضروری محسوب می‌شود. این آزمون شرایط یکسانی را بیان می‌کند تا براساس آن بتوان دوام سطوح فوق آب گریز در برابر برخورد ذرات را مقایسه کرد.

در این آزمون سطح موردنظر در معرض ضربه ذرات شن قرار می‌گیرد. در این حالت دانه شن، بر خلاف قطرات آب، تمام تکانه خود را به سطح موردنظر وارد می‌کند. این آزمون مطابق با زیربند ۵.۵ استاندارد ISO/TR 21555: 2019 انجام می‌شود (شکل ۵).

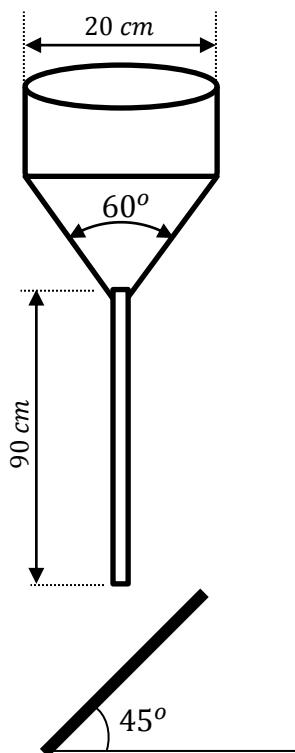

شکل ۵ - طرحواره‌ای از آزمایش ضربه سخت

۱-۴-۳-۴ شرایط آزمون

شرایط آزمون مطابق با زیربند 5.5 استاندارد ISO/TR 21555: 2019 است. بعد از هر آزمون، سطح بدنحوی تمیز شود که قبل از اندازه‌گیری زاویه تماس، اثری از شن و ذرات خارجی روی سطح نباشد. استفاده از مواد شوینده توصیه نمی‌شود. در صورت استفاده از مواد شوینده، این مواد باید با پوشش سطح واکنش شیمیایی دهند.

۲-۴-۳-۴ مراحل آزمون

مقداری شن استاندارد که در زیربند 5.5 استاندارد ISO/TR 21555: 2019 مشخص شده است در قیف بریزید و بیرون رفتن شن از لوله را بررسی کنید. وزن شن هنگام آزمون را ثبت کنید. دبی شن باید ۲ لیتر در ۲۱ ثانیه تا ۲۳/۵ ثانیه باشد.

پیش و پس از هر سیکل سایش، زوایای تماس اندازه‌گیری و گزارش شود. هنگام اندازه‌گیری زاویه تماس، هیچ اثری از جسم خارجی و شن روی سطح نباید باشد.

۳-۴-۳ گزارش

گزارش آزمون باید شامل اطلاعات زیر باشد:

- الف- تمام موارد اشاره شده در گزارش آزمون طبق زیربند ۵.۵ استاندارد ISO/TR 21555: 2019:
- ب- ارجاع به این استاندارد;
- پ- نتایج زاویه تماس مطابق زیر بند ۲-۴ این استاندارد.

۴-۴ آزمون قرار گرفتن در معرض نور آزمایشگاهی

یکی از ویژگی‌های پوشش، مقاومت دربرابر تابش خورشید را شبیه‌سازی کرده و میزان دوام پوشش در برابر تابش خورشید را بررسی می‌کند. آزمون بدین صورت است که آزمونه در شرایط کنترل شده دمایی و رطوبتی، در معرض تابش لامپ زنون و یا اشعه فرابنفش قرار می‌گیرد و پس از انجام هر تعداد معین دوره از آزمون، خواص ترشوندگی سطح اندازه‌گیری می‌شود. آزمون تا زمانی که موردنیاز باشد تکرار می‌شود. آزمون مطابق سیکل ۱ روش A در استاندارد ۲۰۱۳ ISO 16474-3: انجام می‌شود (۴ ساعت خشک و ۴ ساعت مرطوب). درصورت امکان از استاندارد ۲-۱ ISO 16474 استفاده شود.

۱-۴-۴ شرایط آزمون

بعد از هر آزمون، سطح تمیز شود و قبل از اندازه‌گیری زاویه تماس، اثری از جسم خارجی روی سطح نباشد. میزان برآذش شدت تابش باید مطابق جداول ۳ و ۴ استاندارد ۲-۱ ISO 16474 بررسی شود.

۲-۴-۴ مراحل آزمون

آزمونه را در محل مناسب دستگاه قراردهید به‌طوری که آزمونه تحت هیچ تنفس خارجی نباشد. هنگامی که نمونه‌ها را برای اندازه‌گیری زاویه تماس خارج می‌کنید، دقت کنید قسمتی از سطح را که در معرض تابش بوده با دست لمس نکنید. پیش و پس از هر سیکل و یا تعداد مشخص سیکل، زوایای تماس اندازه‌گیری و گزارش شود. هنگامی که آزمونه را به دستگاه برمی‌گردانید، دقت شود در همان محل و جهت قبلی گذاشته شود و سطح در معرض قرار گرفته، تغییر نکند.

۳-۴-۴ گزارش

گزارش آزمون باید شامل اطلاعات زیر باشد:

- الف- تمام موارد اشاره شده در گزارش آزمون استاندارد ۱-۱ ISO 16474 و شرایط آزمون؛
- ب- زیربندهای ۲ و ۳ استاندارد ISO 16474؛

پ- ارجاع به این استاندارد؛

ت- نتایج زاویه تماس مطابق زیر بند ۲-۴ این استاندارد.

۵-۴ آزمون مقاومت به مایعات

سطح فوقآبگریز در معرض باران‌های اسیدی، مواد شوینده بازی و سایر محلول‌های یونی قرار می‌گیرند. این حالت می‌تواند به سطح فوقآبگریز صدمه وارد کند. این آزمون برای سنجش دوام سطوح فوقآبگریز در این محیط‌ها و مطابق استاندارد ۱-۲۸۱۲ ISO است که در آن یک روش کلی برای سنجش مقاومت سطوح یکلايه و یا چندلايه در برابر مایعات مختلف (به جز آب)، انجام می‌شود. به این صورت که سطح فوقآبگریز را در محیط‌های نام برده وارد کنید، پس از زمان مشخص، آزمونه را خارج کرده و پس از تمیز و خشک کردن، زاویه تماس را اندازه‌گیری کنید. این فرایند را تکرار کنید.

۱-۵-۴ شرایط آزمون

هر دو سطح جسم و گوشه‌ها باید فوقآبگریز باشند. اگر به هر دلیلی یک سمت جسم و یا گوشه‌ها را نتوان فوقآبگریز کرد، قسمت‌هایی که فوقآبگریز نیستند را باید با یک پوشش مقاوم که مطابق توافق طرفین ذی‌نفع تعیین می‌شود، پوشاند.

پس از زمان مشخص قرار گرفتن نمونه در مایع موردنظر، نمونه را خارج کرده، بشویید و پس از آب‌کشی با دمش هوا خشک کنید. آب و یا حلالی که برای شستشو انتخاب می‌شود باید مورد توافق طرفین ذی‌نفع باشد و صدمه‌ای به سطح فوقآبگریز نرساند.

۲-۵-۴ مراحل آزمون

بعضی از مایعاتی که با توجه به کاربرد پیشنهاد می‌شوند عبارتند از:

- محیط اسیدی ۳ مول بر لیتر اسید سولفوریک [4]؛
- محیط بازی ۶ مول بر لیتر هیدروکسید سدیم [4]؛
- محیط یونی آب نمک ۳/۵٪ کلرید سدیم در آب دی‌یونیزه شده.

البته طبق توافق طرفین، مایعات دیگر هم ممکن است برای آزمون در نظر گرفته شوند.

بعد از هر آزمون، سطح تمیز شود و قبل از اندازه‌گیری زاویه تماس، اثری از جسم خارجی روی سطح نباشد. قبل و بعد از هر آزمون و یا تعداد مشخص آزمون، زوایای تماس اندازه‌گیری و گزارش شود. دقت شود زاویه تماس در محلی که در معرض مایع بوده اندازه‌گیری شود.

۳-۵-۴ گزارش

گزارش آزمون باید شامل اطلاعات زیر باشد:

- الف- تمام موارد اشاره شده در گزارش آزمون در استاندارد ISO 2812-1 از:
- ب- ارجاع به این استاندارد;
- پ- نتایج زاویه تماس مطابق زیربند ۲-۴ این استاندارد.

۶-۴ آزمون سیکل دمایی

این آزمون به طور کیفی دوام سطوح و پوشش‌های فوق‌آب‌گریز را در برابر سرما و گرما مقایسه می‌کند. این آزمون مطابق با استاندارد ISO 11997-3 سیکل روز انجام می‌شود. دما از منفی 15°C تا 40°C به طور سیکلی تغییر می‌کند. هر سیکل ۲۴ ساعت طول می‌کشد.

۱-۶-۴ شرایط آزمون

بعد از هر آزمون، سطح را تمیز کنید به طوری که قبل از اندازه‌گیری زاویه تماس، اثری از جسم خارجی روی سطح نباشد.

۲-۶-۴ مراحل آزمون

پیش و پس از هر سیکل و یا تعداد مشخص سیکل، زوایای تماس اندازه‌گیری و گزارش شود.

۳-۶-۴ گزارش

گزارش آزمون باید شامل اطلاعات زیر باشد:

- الف- تمام موارد اشاره شده در گزارش آزمون در استاندارد ISO 11997-3 از:
- ب- ارجاع به این استاندارد;
- پ- نتایج زاویه تماس مطابق زیر بند ۲-۴ این استاندارد.

پیوست الف

(آگاهی دهنده)

فرم گزارش مشترک بین تمام آزمون‌ها


نام کارشناس:	نام آزمایشگاه:			تاریخ:		
آدرس آزمایشگاه:						
تلفن			پست الکترونیکی:			
شرایط آزمون (در صورت تفاوت با شرایط محیطی):			شرایط محیطی:			
رطوبت نسبی (%)	فشار (Pa)	دما (°C)	رطوبت نسبی (%)	فشار (Pa)	دما (°C)	

مشخصات آزمونه و آزمون:

جنس سطح (توصیفی)	بعاد آزمونه ($mm \times mm$)
سرعت تزریق ($\mu l/s$)	حجم بیشینه قطره (μl)
سرعت مکش ($\mu l/s$)	حجم کمینه قطره (μl)
چگالی مایع (kg/m^3)	نام مایع و کشش سطح (mN/m)

نتایج:

تعداد	تعداد آزمون روی سطح (حداقل ۳)	
$\mu_{1a} \pm 2\sigma_{1a}$	زاویه تماس پیشروی با ۹۵٪ اطمینان در نقطه ۱ (درجه)	
$\mu_{2a} \pm 2\sigma_{2a}$	زاویه تماس پیشروی با ۹۵٪ اطمینان در نقطه ۲ (درجه)	
$\mu_{3a} \pm 2\sigma_{3a}$	زاویه تماس پیشروی با ۹۵٪ اطمینان در نقطه ۳ (درجه)	
بله/خیر	$std(\mu_{1a}, \mu_{2a}, \mu_{3a}, \dots)$	آزمون همگن بودن سطح (انحراف معیار کمتر از ۵ درجه)
	$\mu_{1r} \pm 2\sigma_{1r}$	زاویه تماس پسروی با ۹۵٪ اطمینان (درجه) در نقطه ۱
	$\mu_{2r} \pm 2\sigma_{2r}$	زاویه تماس پسروی با ۹۵٪ اطمینان (درجه) در نقطه ۲
	$\mu_{3r} \pm 2\sigma_{3r}$	زاویه تماس پسروی با ۹۵٪ اطمینان (درجه) در نقطه ۳
	$std(\mu_{1r}, \mu_{2r}, \mu_{3r}, \dots)$	آزمون همگن بودن سطح (انحراف معیار کمتر از ۵ درجه)
	$\mu_{ia} - \mu_{ir}$	زاویه تماس پسماند (درجه)

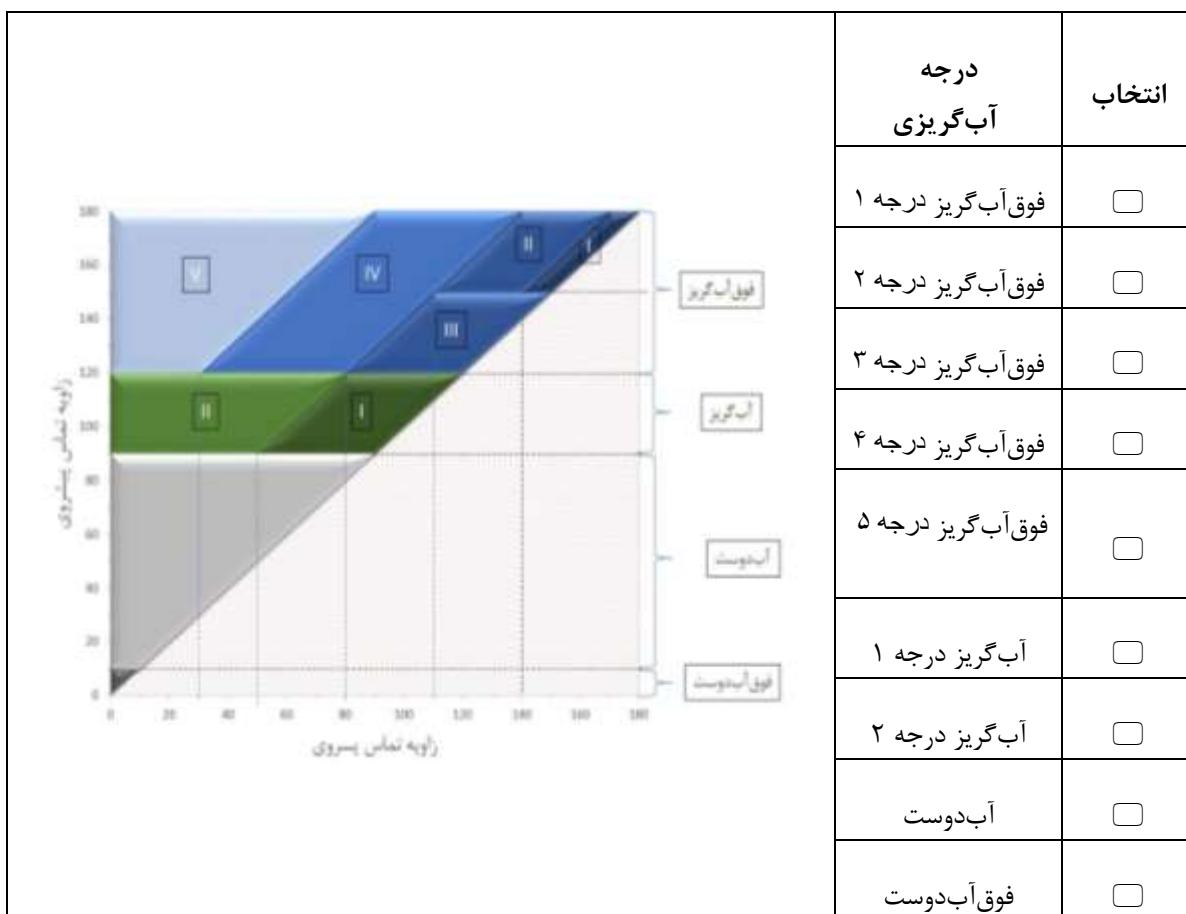

مهر و امضای کارشناس

پیوست ب
(آگاهی دهنده)
فرم گزارش آزمون چسب نواری

	طول و عرض چسب (cm)
	میزان چسبندگی چسب (N)
	شرکت سازنده چسب
	میزان فشار چسب (Pa)
	تعداد دفعات تکرار

دفعات تکرار	درجه آبگریزی
۱	
۲	
۳	
۴	

پیوست پ
(آکاهی دهنده)
فرم گزارش آزمون کاغذ سنباده

	شماره کاغذ سنباده
	جرم وزنه روی کاغذ سنباده (kg)
	طول مسیر رفت و برگشت (cm)

دفعات تکرار	درجہ آب گریزی
۱	
۲	
۳	
۴	

پیوست ت

(آکاهی دهنده)

فرم گزارش آزمون قطره آب

	دبی آب (kg/s)
	فاصله نازل از سطح آزمونه (cm)
	سرعت آب از خروجی نازل (m/s)
	زاویه قرار گرفتن سطح آزمونه با افق (ترجیحاً ۴۵ درجه)

زمان (دقیقه)	درجه آب‌گریزی

پیوست ث
(آگاهی دهنده)
فرم گزارش آزمون ضربه شن

	فاصله سر نازل تا سطح آزمونه
	زاویه قرار گرفتن سطح آزمونه با افق
	قطر و طول نازل
	اندازه ذرات
	نوع ذرات
	دبی شن

زمان (دقیقه)	درجه آبگریزی
۱	
۲	
۳	
۴	

پیوست ج
(آگاهی دهنده)
فرم گزارش آزمون فرابینفس

	شدت تابش فرابینفس روی سطح آزمونه
	زمان سیکل خشک
	محدوده طول موج لامپ
	زمان سیکل مرطوب

درجه آب گریزی	تعداد سیکل
	۱
	۲
	۳
	۴

کتاب‌نامه

- [1] M. A. Nearing, J. M. Bradford, and R. D. Holtz, “Measurement of Force vs. Time Relations for Waterdrop Impact,” *Soil Sci. Soc. Am. J.*, vol. 50, no. 6, pp. 1532–1536, Nov. 1986.
- [2] Y. Zhang, D. Ge, and S. Yang, “Spray-coating of superhydrophobic aluminum alloys with enhanced mechanical robustness,” *J. Colloid Interface Sci.*, vol. 423, pp. 101–107, Jun. 2014.
- [3] N. Wang, D. Xiong, Y. Deng, Y. Shi, and K. Wang, “Mechanically Robust Superhydrophobic Steel Surface with Anti-Icing, UV-Durability, and Corrosion Resistance Properties,” *ACS Appl. Mater. Interfaces*, vol. 7, no. 11, pp. 6260–6272, Mar. 2015.
- [4] T. Maitra, C. Antonini, M. Auf Der Mauer, C. Stamatopoulos, M. K. Tiwari, and D. Poulikakos, “Hierarchically nanotextured surfaces maintaining superhydrophobicity under severely adverse conditions,” *Nanoscale*, vol. 6, no. 15, pp. 8710–8719, 2014.